



Temperature and moisture logger with USB

SE | Temp- och fuktlogger med USB

NO | Temperatur- og fuktighetslogg med USB

FI | Lämpötila- ja kosteusloggeri, USB



Art.no. Model

36-4208-1 ST-171

Ver. 20220908

English

Svenska

Norsk

Suomi

Temperature and moisture logger with USB

Art.no 36-4208-1 Model ST-171

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

1. Safety

- Do not expose the data logger to vapours from chemical products; they can cause inaccurate readings.
- The data logger has a lithium battery. It may not be charged, short-circuited, smashed, dismantled, heated to over 100 °C or sent to garbage incineration.
- The chemicals inside the battery must not come in contact with water.
- Soldering directly onto the battery terminals is not permitted.

2. Description of product


- Temperature and moisture data logger with a USB connector..
- This battery operated data logger will help you monitor the environment in your cellar, store room, etc.
- Place the data logger at the measuring site. After measuring, connect it to a USB port on your computer to view the stored data.
- Stores up to 16 000 readings.
- Adjustable measuring interval: From 2 seconds to 24 hours.
- Measuring range –40 °C to 70 °C and 0 to 100 % RH.
- Delivered with battery, wall clip and English software for Windows 10, Windows 7 (32-64-bit)/Vista (32-64-bit)/XP (SP2).

3. Battery

The battery should be changed after 12 months or before an especially important measurement of temperature and relative humidity. Measurement data are stored on the data logger even if the battery is depleted. Change the battery and connect it to a USB-port. The software Datalogger Graph for computers is needed to transfer stored data and later to restart measurement. Do not leave the data logger in the USB-port longer than you need since it then uses more electricity.

Insert the battery as follows

1. Use a screwdriver to pry the cover loose.
2. Take out the measuring unit.
3. Insert battery as the markings indicate.
4. Press the measuring unit into the cover. Make sure that the cover closes tightly.

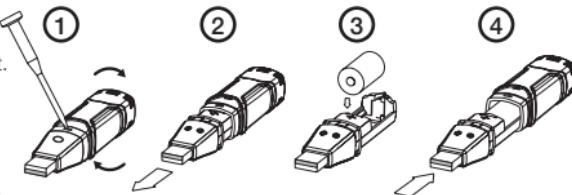

4. Installation

Install the software first

Install the software program from the included **CD** or **download** the installation files from www.clasohlson.se.

*Downloading: Search for the product (36-4208-1), select **Produktdetaljer** and then click on **Programvara inkl. drivrutin** to download the drivers. When the file has been download, it should be opened using a suitable program.*

*Using Win10 for example: In Explorer, right-click on the file, select **Extract all** and then click on **Extract**.*

1. Open the disc/folder with the installation files in Explorer.
2. Click on **Setup.exe**.
3. Click on **Next** (Fig.1, page 28).
4. Click on **Next** and then on **Install**.
5. Click on **Finish** when the installation is complete. (Fig.2).

Installing the USB drivers

i Certain operating systems will install drivers automatically whilst others (e.g. Win10) require you to do it manually.

Automatic installation:

1. Plug the data logger into a USB port. The driver will begin to install. Click on **Next**. (Fig. 3)
2. Select **Install the software automatically** and click on **Next**. (Fig. 4)
3. Click on **Next**. (Fig. 5)
4. Click on **Finish** when the installation is complete. (Fig. 6)

Manual installation (using Win10):

1. Plug the data logger into a USB port.
2. Using the search box in the taskbar, search for **Device Manager**.
3. In the list, under **Other devices**, right-click on **TempRH DataRecorder** and select **Update driver** (Fig.7).
4. Click on **Browse my computer for drivers** (Fig 8).
5. Click on **Browse** and go to the place where you have the installation files (on the CD or where they were downloaded and extracted) (Fig. 9). Select the **Driver** folder and then click on **OK**. (Fig.10)
6. Click on **Next**. (Fig.11)
7. Click on **Close** once the drivers have been updated. (Fig. 12)

i **Note:** Every time the data logger is plugged into the computer, the same USB port that it was installed in should be used.

5. Use

1. With the data logger plugged in, double-click on the **Datalogger Graph** icon on the desktop to start the software. The start screen will be displayed.
2. Click on **Link > Logger Set** and do the desired settings. (Fig. 13)

Basic Settings

- **Current Time:** Shows actual time.
- **Manual/Instant:** Select **Instant** if data collection should begin as soon as the logger is removed from USB-port. Select **Manual** to start data collection later.
- **Log Name:** Enter the desired name, e.g., location of logger.
- **Sample Points:** Selected desired number of measurement events (50 to 16000 times).
- **Sample Rate:** Select desired measurement interval (10 seconds to 24 hours).
- **LEDs Flash Cycle:** Select desired LED flash interval (10, 20 or 30 seconds).


Alarm Settings (settings for alarm)

Note: Alarm levels can only be set if the box **LEDs flash...** is checkmarked.

- **LEDs flash for high and low alarm:** Activate LED to flash when a reading is above or below the installed alarm level. Bear in mind that the LED consumes current if it is activated and hence reduces battery lifetime.
- **Temperature and Humidity:** Set upper (**High**) and lower (**Low**) alarm limit for temperature and air humidity (**Humidity**) as well as the measurement unit (**Celsius** or **Fahrenheit**).

Click on **Setup** to save settings. **Note:** The data logger must be connected to a USB port to be able to save the settings. Click on **Default** if you wish to restore factory settings. Click on **Cancel** if you wish to interrupt setting.

6. LED readings

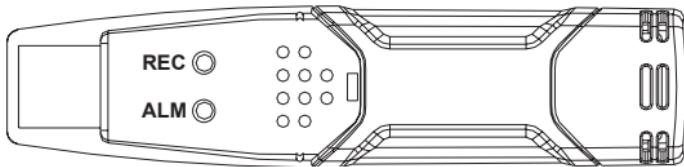

Note: The LED flash interval is factory-installed to 10 seconds but can be changed from 10 seconds to 20 or 30 seconds with the accompanying software "Datalogger Graph" to save battery energy. LED flashing for an activated alarm can be shut off with the accompanying software to save battery energy.

LEDs	Indicates	Function
REC ALM ○ ○	No LED showing.	Battery not installed or completely empty. Install or change battery.
REC ALM ● ○	<ol style="list-style-type: none"> Green flashes every 10 seconds. (Measurement taking place and alarm is not activated). Green double flash every 10 seconds. (Manual start is activated in software but data logger has not started). 	<ol style="list-style-type: none"> Working normally. Press the yellow button on the data logger. The green and yellow LEDs flash once simultaneously and measurement then starts.
REC ALM ○ ●	<ol style="list-style-type: none"> Red flashes every ten seconds. (Measurement taking place and alarm for low RH has been activated). If alarm for both temperature and air humidity have been triggered, the LED flashes alternately every other time. Red double flash every ten seconds. (Alarm for high RH is activated). If the alarm for both temperature and humidity has been triggered, the LED flashes every other time. Red flashes every ten seconds (Bad Battery). 	<ol style="list-style-type: none"> Working normally. Working normally. Measuring stops automatically when battery is empty. Saved data remains even if battery is depleted. Replace battery and then connect data logger to a PC and transfer saved data. The Datalogger Graph program is needed to transfer data and to later start data logger to resume measurements.
REC ALM ○ ●	<ol style="list-style-type: none"> Yellow flash every ten seconds. (Measurement taking place and alarm for low temperature has been activated). If both temperature and humidity alarms have been activated, the LEDs flash alternately every other time. Yellow double flash every ten seconds (High temperature alarm has been activated). If both temperature and humidity alarms have been triggered, the LED flashes every other time. Yellow flash every 60 seconds (Data logger's memory is full). 	<ol style="list-style-type: none"> Working normally. Working normally. Transferring data to PC.

7. Viewing results of measurements

Collecting data

- If you selected **Instant** in "Basic Settings" data starts collecting as soon as you have clicked on **SETUP**.
- If you chose **Manual** in "Basic Settings" your data logger must be started manually by pressing the yellow button on the data logger. Both LEDs flash one at the same time when the data logger starts.

Note: A green double flash every ten seconds indicates that the manual start has been activated in the software but the data logger has not started. In that position, no data is stored. The data logger must be started manually by pressing the yellow button.

The data logger will save data as many times as have been set under "Sample Points". The green LED "REC" flashes once each time a measurement is made.

Transferring saved measurement data from data logger to PC

- Connect the data logger to the same USB-port it was connected to during the installation.
- Double-click on the Datalogger Graph icon on "Desktop" to start the software.
- Click on **Download** to retrieve saved data from the data logger to PC. (Fig. 14)
- When the transfer is complete the boxes "Save" and "View" appear.

Save (Fig. 15)

Enter a file name and the name of the folder where the file is to be saved. Then click on **Save** to save. The file is saved initially in REC-format. The saved file can later be saved as Text file (**txt**), bit map (**bmp**) or excel file (**xls**).

View (Fig. 16)


Click on **View** to view saved data graphically. The number of measurements is shown (in the example here 382 measurements).

The saved temperature and relative humidity (and dew point) readings are shown graphically. The specified alarm limits also appear if Alarm is activated in the box **LEDs flash...** (Fig. 17)

Move the cursor into the diagram and drag the blue line to the desired time. The time reading appears in red text under the diagram. In the present example, the temperature was 21.4 °C, the dew point (DP) 9.0 and the relative humidity (RH) 45.2 %. (Fig. 18)

If you wish to save data for a certain time, there is a zoom-function. Use the mouse pointer for "Drag and release" in the diagram to enlarge the desired time.

Return to normal viewing by clicking on **View >View All**.

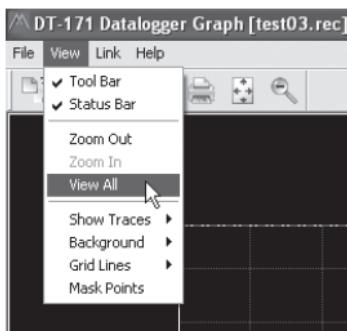

8. Care and maintenance

Use a soft dry cloth to clean the unit. Never use strong detergents that contain alcohol, ammonia, gasoline, or abrasives as they can damage the casing.

9. Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



10. Specifications

Relative humidity (RH)

Measuring range	0–100 % RH
Repeat accuracy	± 0.2 % RH
Accuracy (Fig. 19)**	± 3.0 % RH
Response time	5 seconds
Long-term measurement stability	1 % RH/year

Temperature

Measuring range	-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Repeat accuracy	± 0.2 °C (± 0.4 °F)
Accuracy (Fig. 20)**	± 1.0 °C (± 2.0 °F)
Response time	20 seconds

Dew point

Dew point accuracy (Fig. 21)**	± 2.0 °C (± 4.0 °F) (at 25°C, 40–100 % RH)
Measurement interval	2 seconds to 24 hours
Operating temperature	-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)

Battery

Battery	½AA/ER3 - 3.6 V (lithium)
Battery life*	1 year (at 5-second measuring interval)

* The battery life depends on updating interval, surrounding temperature and relative humidity, and on whether or not the alarm is activated.

** See diagram.

Temp- och fuktlogger med USB

Art.nr 36-4208-1 Modell ST-171

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

1. Säkerhet

- Utsätt inte produkten för ångor från kemiska produkter eftersom det kan ge felavläsning.
- Produkten innehåller ett litiumbatteri. Det får inte, laddas, kortslutas, krossas, demonteras, upphettas över 100 °C eller sändas till sopförbränning.
- Batteriets innehåll får inte komma i kontakt med vatten.
- Lödning direkt på batteriets poler får inte ske.

2. Produktbeskrivning

- Temperatur- och fuktlogger med USB-anslutning.
- Med hjälp av denna batteridrivna datalogger kan ni ha koll på er krypgrund, matkällare m.m.
- Placera dataloggern på mätplatsen. Den ansluts efter mätningen till USB-porten på din dator för att visa lagrad data.
- Lagrar upp till 16 000 mätvärden.
- Inställbar mätintervall: Från 2 sekunder till 24 timmar.
- Mätområde -40 °C till 70 °C och 0 till 100 % RH.
- Levereras med batteri, upphängningsclip samt engelsk programvara för Windows 10, Windows 7 (32-64-bit)/Vista (32-64-bit)/XP (SP2).


3. Batteri

Batteriet bör bytas efter 12 månader eller innan specielltiktig mätning av temperatur och luftfuktighet. Mätdata finns sparade på dataloggern även om batteriet är slut. Byt batteri och anslut den till ett USB-uttag. Programvaran Datalogger Graph på datorn behövs för att överföra sparade data och för att sedan starta om mätningen.

Lämna inte dataloggern kvar i USB-uttaget längre tid än vad som behövs eftersom den förbrukar mera ström då.

Sätt i batteriet så här

1. Använd en mejsel för att försiktigt bända loss kåpan.
2. Dra ur mätenheten.
3. Sätt i batteriet enligt märkningen.
4. Tryck in mätenheten i kåpan. Var noga med att kåpan sluter tätt.

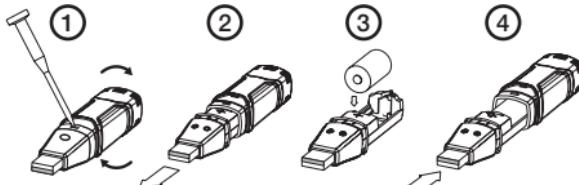

4. Installation

Installera programvaran först

Installera programmet från den medföljande **CD-skivan** eller **ladda ner** installationsfilerna från www.clasohlson.se.

Nerladdning: Sök efter produkten (36-4208-1), välj "Produktdetaljer" och ladda ner "Programvara inkl. drivrutin". När filen är nerladdad ska den packas upp med lämpligt program.

Ex. Win10: I utforskaren, högerklicka på filen, välj **Extract all** och tryck därefter **Extract**.

1. Öppna skivan/mappen med installationsfilerna i "Utforskaren".
2. Klicka på **Setup.exe**.
3. Klicka på **Next** (Fig.1, sid 28).
4. Klicka på **Next** och sedan **Install**.
5. Klicka på **Finish** när installationen är klar. (Fig.2).

Installera drivrutiner för USB

i Vissa operativsystem hittar drivrutinen automatiskt medans på andra (t.ex. Win10) måste man göra det manuellt.

Automatisk installation:

1. Anslut dataloggern till en USB-port. Installationen börjar. Klicka på **Next**. (Fig. 3)
2. Markera **Install the software automatically** och klicka på **Next**. (Fig. 4)
3. Klicka på **Next**. (Fig. 5)
4. Klicka på **Finish** när installationen är klar. (Fig. 6)

Manuell installation (Ex. Win10):

1. Anslut dataloggern till en USB-port.
2. I aktivitetsfältets sökruta, sök efter/välj **Device Manager**.
3. I listan, under **Other devices**, högerklicka på **TempRH DataRecorder** och välj **Update driver** (Fig.7).
4. Klicka på **Browse my computer for drivers** (Fig 8).
5. Klicka **Browse** och gå till den plats där du har installationsfilerna (på skivan eller där du laddade ner och packade upp filerna) (Fig. 9). Välj mappen **Driver** och tryck sedan **OK**. (Fig.10)
6. Klicka på **Next**. (Fig.11)
7. Klicka på **Close** efter drivrutinen uppdaterats. (Fig. 12)

i **Obs!** Tänk på att, varje gång dataloggern ansluts till datorn, använda samma USB-port som den installerats i.

5. Användning

1. Med dataloggern ansluten till USB-porten, dubbeklicka på **Datalogger Graph**-ikonen på skrivbordet för att starta programvaran. Startskärmen visas.
2. Klicka på **Link > Logger Set** och gör önskade inställningar: (Fig. 13)

Basic Settings (generella inställningar)

- **Current Time:** Här visas aktuell tid.
- **Manual/Instant:** Välj **Instant** om insamling av data ska starta direkt när loggern tas ur USB-porten. Välj **Manual** för att starta insamling av data senare.
- **Logger Name:** Skriv in önskat namn, t.ex. var den placeras.
- **Sample Points:** Välj önskat antal mätningstillfällen (50 till 16000 gånger).
- **Sample Rate:** Välj önskad mätningsintervall (10 sekunder till 24 timmar).
- **LEDs Flash Cycle:** Välj önskad blinkintervall för lysdiod (10, 20 eller 30 sekunder).


Alarm Settings (inställningar för alarm)

Obs! Inställningar för alarmlivnivåer går endast att göra om rutan **LEDs flash...** är markerad.

- **LEDs flash for high and low alarm:** Aktivera lysdioden för att blinka när mätresultatet understiger eller överstiger inställt alarmvärde. Tänk på att lysdioden drar ström om den aktiveras och därmed minskar batteriets livslängd.
- **Temperature och Humidity:** Ställ in övre (**High**) och nedre (**Low**) alarmgräns för temperatur och luftfuktighet (**Humidity**) samt mätenhet (**Celsius** eller **Farenheit**).

Klicka på **Setup** för att spara inställningarna. **Obs!** Dataloggern måste vara ansluten till USB-porten för att kunna spara inställningarna. Klicka på **Default** om du vill återgå till fabriksinställningarna. Klicka på **Cancel** om du vill avbryta inställningen.

6. Lysdiodernas visning

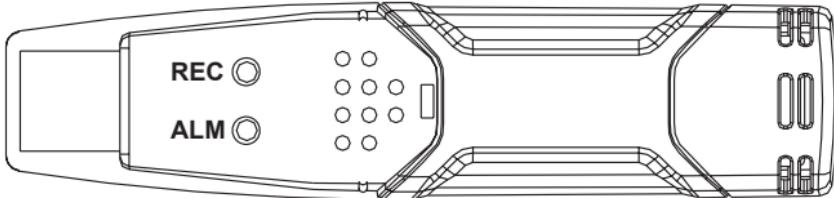

Obs! Lysdiodernas blinkintervall är fabriksinställd till 10 sekunder men kan ändras med den bifogade programvaran "Datalogger Graph" från 10 sekunder till 20 eller 30 sekunder för att spara batteri. Lysdiodernas blinkning för aktiverat alarm kan stängas av med den bifogade programvaran för att spara batteri.

Lysdioder	Visning / Funktion	Åtgärd
REC ALM 	Ingen lysdiod lyser.	Batteriet är inte isatt eller batteriet helt slut. Sätt i/ byt ut batteri.
REC ALM 	1. Grön blink var 10:e sekund. (Mätning pågår och alarm är inte aktiverat). 2. Grön dubbelsignal var 10:e sekund. (Manuell start är aktiverad i programvaran men dataloggern är ej startad).	1. Normal drift 2. Tryck in den gula knappen på dataloggern. Grön och gul lysdiod blinkar en gång samtidigt och mätningen startar därmed.
REC ALM 	1. Röd blink var 10:e sekund. (Mätning pågår och alarm för låg RH är aktiverat). Om alarm för både temperatur och luftfuktighet har löst ut blinkar lysdioden alternativt varannan gång. 2. Röd dubbelsignal var 10: e sekund. (Alarm för hög RH är aktiverat). Om alarm för både temperatur och luftfuktighet har löst ut blinkar lysdioden alternativt varannan gång. 3. Röd blink var 60: e sekund (Batteriet är dåligt).	1. Normal drift. 2. Normal drift 3. Mätningen stoppar automatiskt när batteriet är slut. Sparade data finns kvar även om batteriet är slut. Byt batteri och anslut sedan dataloggern till en PC och överför sparade data. Programvaran Datalogger Graph behövs för att överföra data och för att sedan starta dataloggern för ny mätning.
REC ALM 	1. Gul blink var 10: e sekund. (Mätning pågår och alarm för låg temperatur är aktiverat). Om alarm för både temperatur och luftfuktighet har löst ut blinkar lysdioden alternativt varannan gång. 2. Gul dubbelsignal var 10: e sekund. (Alarm för hög temperatur är aktiverat). Om alarm för både temperatur och luftfuktighet har löst ut blinkar lysdioden alternativt varannan gång. 3. Gul blink var 60: e sekund (Dataloggerns minne är fullt).	1. Normal drift. 2. Normal drift 3. För över data till PC.

7. Visa mätresultat

Insamling av data

- A) Om du valde **Instant** i "Basic Settings" startar insamlingen av data direkt när du har klickat på "SETUP".
- B) Om du valde **Manual** i "Basic Settings" måste dataloggern startas manuellt genom att trycka in den gula knappen på dataloggern. Båda lysdioderna blinkar en gång samtidigt när Datalogger startar.

Obs! Grön dubbelsignal var 10:e sekund visar att manuell start är aktiverad i programvaran men dataloggern är inte startad. I detta läge sparas inga data. Dataloggern måste startas manuellt genom att trycka på den gula knappen.

Dataloggern kommer att spara mätdata så många gånger som är inställt under "Sample Points". Den gröna lysdioden "REC" blinkar en gång vid varje mätning.

Överför sparade mätdata från dataloggern till PC

1. Anslut dataloggern till samma USB-port som den var ansluten till vid installationen.
2. Dubbelklicka på **Datalogger Graph**-ikonen på "Skrivbordet" för att starta programvaran.
3. Klicka på **Download** för att hämta sparade mätdata från dataloggern till PC. (Fig. 14)
4. När överföringen är klar visas rutorna "Save" (spara) och "View" (visa).

Save (spara) (Fig. 15)

Skriv in filnamn samt i vilken mapp som filen ska sparas. Klicka sedan på "Save" för att spara. Filen sparas först i rec-format. Den sparade filen kan sedan sparas som: Textfil (**txt**), bitmap (**bmp**) eller excelfil (**xls**).

View (visa) (Fig. 16)

Klicka på **View** för att visa sparade data grafiskt. Antalet mätningar visas (här i exemplet 382 st.).


De sparade mätresultaten för temperatur och luftfuktighet (och daggpunkt) visas grafiskt.

Inställda alarmgränser visas också om Alarm är aktiverat i **rutan LEDs flash...** (Fig. 17)

För in pekaren i diagrammet och dra den blå linjen till önskad tid. Mätresultat för den tiden visas med röd text under diagrammet. Här i exemplet var temperaturen 21,4 °C, daggpunkten (DP) 9,0 och luftfuktigheten (RH) 45,2 %. (Fig. 18)

Om du vill se sparade data för viss tid finns en zoom-funktion. Använd muspekaren för "Dra och släpp" i diagrammet för att förstora önskad tid.

Återgå till normal visning genom klicka på **View >View All**.

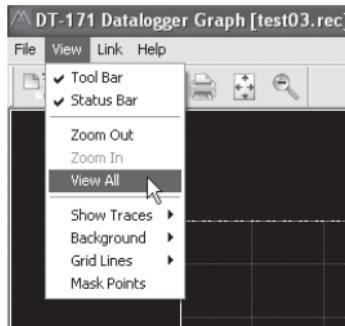

8. Skötsel och underhåll

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra enheten. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller slipmedel, eftersom det kan skada höjlet.

9. Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returneringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



10. Specifikationer

Relativ fuktighet (RH)

Mätområde	0–100 % RH
Repeteringsnoggrannhet	± 0,2 % RH
Noggrannhet (Fig. 19)**	± 3,0 % RH
Responstid	5 sekunder
Mätningsstabilitet för lång tid	1 % RH/år

Temperatur

Mätområde	–40 till +70 °C (–40 till +158 °F)
Repeteringsnoggrannhet	± 0,2 °C (± 0,4 °F)
Noggrannhet (Fig. 20)**	± 1,0 °C (± 2,0 °F)
Responstid	20 sekunder

Daggpunkt

Noggrannhet (Fig. 21)**	± 2,0 °C (± 4,0 °F) (vid 25°C, 40–100 % RH)
Mätningsintervall	2 sekunder till 24 timmar
Användningstemperatur	–40 till +70 °C (–40 till +158 °F)

Batteri

Batteri	½AA/ER3 - 3,6 V (litium)
Batteriets livslängd*	1 år (vid 5 sekunders mätintervall)

* Livslängden beror på uppdateringsintervall, omgivningens temperatur och luftfuktighet samt om alarmen är aktiverade.

** Se diagram.

Temperatur- og fuktighetslogg for USB-tilkobling

Art.nr. 36-4208-1 Modell ST-171

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

1. Sikkerhet

- Produktet må ikke utsettes for damp fra kjemiske produkter da dette kan gi feil måleresultat.
- Produktet inneholder et litiumbatteri. Det skal ikke lades, kortsluttes, presses på, demonteres, varmes opp til over 100 °C eller kastes sammen med husholdningssøppel.
- Batteriets innhold må ikke komme i kontakt med vann.
- Batteriets poler må ikke loddes.

2. Produktbeskrivelse


- Temperatur- og fuktighetslogg med usb-tilkobling.
- Med hjelp av denne batteridrevne dataloggern kan man holde rede på fuktighetsnivået i krypkjeller, matkjeller etc.
- Plasser loggen på måleplassen. Etter måling kobles den til usb-porten på datamaskinen for å vise lagret data.
- Lager inntil 16 000 måleverdier.
- Justerbart måleintervall: Fra 2 sekunder til 24 timer.
- Måleområde -40 °C til 70 °C og 0 til 100 % RH.
- Leveres med batteri, opphengsklips samt engelsk programvare for Windows 10, Windows 7 (32-64-bit)/Vista (32-64-bit)/XP (SP2).

3. Batteri

Batteriet bør skiftes etter 12 måneder eller før man skal foreta særlig viktig måling av temperatur og luftfuktighet. Måledataene er lagret på dataloggen selv om batteriet er utbrukt. Skift batteri og koble produktet til et usb-uttak. Programvaren Datalogger Graph må være installert på datamaskinen for å få lagret data og for seinere å kunne starte målingene igjen. La ikke dataloggen være koblet til usb-porten lengre enn nødvendig, da den forbruker strøm når den er plugget til porten.

Sett i batteriet

1. Benytt en liten skrutrekker for å løsne dekselet forsiktig.
2. Trekk ut måleenheten.
3. Legg batteriet i. Følg merkingen for å plassere det riktig.
4. Skyv måleenheten inn i dekselet igjen. Vær nøy med at dekselet blir sittende helt tett.

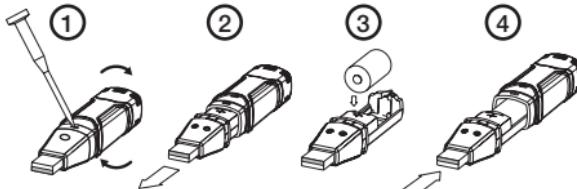

Norsk

4. Installasjon

Start med installasjon av programvaren

Installer programmet fra den medfølgende **CD-en** eller **last ned** installasjonsfilene fra www.clasohlson.no.

Nedlasting: Søk etter produktet (36-4208-1), velg **Produktdetaljer** og last ned **Programvare inkl. driver**. Når filen er lastet ned skal den pakkes ut i et passende program.

For eksempel Win10: Høyreklikk på filen i utforskeren, velg **Extract all** og deretter **Extract**.

1. Åpne mappen med installasjonsfilene i "Utforskeren".
2. Klikk på **Setup.exe**.
3. Klikk på **Next** (Fig.1, side 28).
4. Klikk på **Next** og deretter **Install**.
5. Klikk på **Finish** når installasjonen er fullført. (Fig.2).

Installer driver for USB

i Enkelte operativsystemer finner automatisk driveren mens andre (f.eks. Win10) må man gjøre det manuelt.

Automatisk installasjon:

1. Koble dataloggen til en USB-port. Installasjonen starter. Klikk på **Next**. (Fig. 3)
2. Velg **Install the software automatically** og klikk på **Next**. (Fig. 4)
3. Klikk på **Next**. (Fig. 5)
4. Klikk på **Finish** når installasjonen er fullført. (Fig. 6)

Manuell installasjon (f.eks. Win10):

1. Koble dataloggen til en USB-port.
2. I aktivitetsfeltets søkrute, søk etter/velg **Device Manager**.
3. I listen, under **Other devices**, høyreklikk på **TempRH DataRecorder** og velg **Update driver** (Fig.7).
4. Klikk på **Browse my computer for drivers** (Fig 8).
5. Klikk **Browse** og gå til der du har installasjonsfilene (på cd-en eller der du laster ned og pakket opp filene) (Fig. 9). Velg mappen **Driver** og trykk deretter **Ok**. (Fig.10)
6. Klikk på **Next**. (Fig.11)
7. Klikk på **Close** etter at driver er oppdatert. (Fig. 12)

i **Obs!** Husk at du bruker samme USB-port hver gang du kobler til dataloggen (den du brukte ved installasjonen).

5. Bruk

1. Dobbeltklikk på **Datalogger Graph-ikonen** på skrivbordet for å starte programvaren (datalogger må være koblet til USB-porten). Startskjerm bildet vises.
2. Klikk på **Link > Logger Set** og foreta ønskede innstillinger: (Fig. 13)

Basic Settings (generelle innstillinger)

- **Current Time:** Her vises aktuell tid.
- **Manual/Instant:** Velg **Instant** hvis innsamling av data skal starte direkte når loggeren trekkes ut av usb-porten. Velg **Manual** for å starte innsamling av data seinere.
- **Logger Name:** Skriv inn ønsket navn, for eksempel hvor den skal plasseres.
- **Sample Points:** Velg ønsket antall målinger (50 til 16 000 ganger).
- **Sample Rate:** Velg ønsket måleintervall (10 sekunder til 24 timer).
- **LEDs Flash Cycle:** Velg ønsket blinkeintervall for lysdioden (hvert 10., 20. eller 30. sekund).


Alarm Settings (innstillinger for alarm)

Obs! Disse innstillingene kan kun utføres hvis ruten **LEDs flash...** er markert.

- **LEDs flash for high and low alarm:** Aktiver lysdioden til å blinke når måleresultatene avvikler fra innstilt alarmverdi. Husk at lysdioden trekker strøm når den er aktivert og dermed også reduserer batteriets levetid.
- **Temperature og Humidity:** Still inn øvre (**High**) og nedre (**Low**) alarmgrense for temperatur og luftfuktighet (**Humidity**) samt måleenhet (**Celsius** eller **Fahrenheit**).

Trykk på **Setup** for å lagre innstillingene. **Obs!** Dataloggen må være koblet til usb-porten for å kunne lagre innstillingene. Klikk på **Default** hvis du ønsker å gå tilbake til fabrikkinnstillingene. Klikk på **Cancel** hvis du ønsker å avbryte innstillingen.

6. Lysdiodenes visning symboliserer

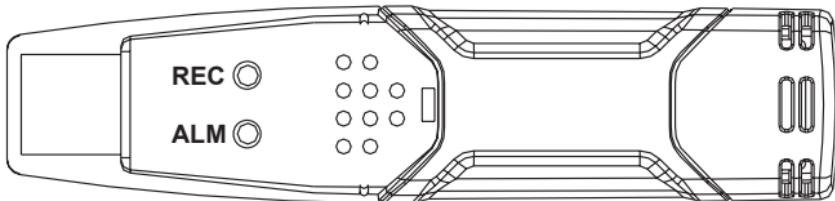

Obs! Intervallet på lysdiodene er innstilt fra fabrikk og blinker for hvert 10 sekund. Dette kan endres via den medfølgende programvaren "Datalogger Graph" til intervall på 20 eller 30 sekunder for å spare batteriet. Blinkingen for aktivert alarm kan stenges helt. Dette sparer også batteriet.

Lysdioder	Visning	Funksjon
REC ALM ○ ○	Ingen lysdiode lyser:	Enter så er ikke batteriet satt inn eller så er batteriet utbrukt. Sett i/skift batteri.
REC ALM ● ○	<ol style="list-style-type: none"> Grønt blink hvert 10. sekund. (Måling pågår og alarm er ikke aktivert). Grønt dobbeltblink hvert 10. sekund. (Manuell start er aktivert i programvaren, men dataloggen er ikke startet). 	<ol style="list-style-type: none"> Normal drift Trykk inn den gule knappen på dataloggen. Grønn og gul lysdiode blinker en gang samtidig og målingen starter.
REC ALM ○ ●	<ol style="list-style-type: none"> Rødt blink hvert 10. sekund. (Måling pågår og alarm for lav RH er aktivert). Hvis alarm for både temperatur og luftfuktighet er utløst blinker lysdioden annenhver gang. Rødt dobbeltblink hvert 10. sekund. (Alarm for hoy RH er aktivert). Hvis alarm for både temperatur og luftfuktighet er utløst blinker lysdioden annenhver gang. Rødt dobbeltblink hvert 60. sekund. (Batteriet er dårlig). 	<ol style="list-style-type: none"> Normal drift. Normal drift. Målingen stopper automatisk når batteriet er utbrukt. Allerede lagret data slettes ikke selv om batteriet er utbrukt. Skift batteri og koble deretter loggen til en pc for å overføre data. Programvaren Datalogger Graph trengs for å overføre data og for å starte loggen for nye målinger.
REC ALM ○ ●	<ol style="list-style-type: none"> Gult blink hvert 10. sekund. (Måling pågår og alarm for lav temperatur er aktivert). Hvis alarm for både temperatur og luftfuktighet er utløst blinker lysdioden annenhver gang. Gult dobbeltblink hvert 10. sekund. (Alarm for hoy temperatur er aktivert). Hvis alarm for både temperatur og luftfuktighet er utløst blinker lysdioden annenhver gang. Gult blink hvert 60. sekund. (Dataloggens minne er fullt). 	<ol style="list-style-type: none"> Normal drift. Normal drift. Fører data over til pc.

7. Vise måleresultat

Innsamling av data

- A) Hvis du har valgt **Instant** i "Basic Settings" vil innsamlingen av data starte med en gang du har klikket på "SETUP".
- B) Hvis du valgte **Manual** i "Basic Settings" må dataloggen startes manuelt ved at du trykker på den gule knappen. Begge lysdiodeblinken viser at manuell start er aktivert i programvaren, men at dataloggen ikke er startet. I denne modusen lagres ingen data. Dataloggen må startes manuelt ved å trykke på den gule knappen.

Obs! Grønt dobbeltblink hvert 10. Sekund viser at manuell start er aktivert i programvaren, men at dataloggen ikke er startet. I denne modusen lagres ingen data. Dataloggen må startes manuelt ved å trykke på den gule knappen.

Dataloggen vil lagre måledata så mange ganger som det som er innstilt i "Sample Points". Den grønne lysdioden "REC" blinker en gang ved hver måling.

Overføre lagret data fra Dataloggen til pc

1. Dataloggen må kobles til samme usb-port som den var tilkoblet ved installasjon.
2. Dobbeltklikk på **Datalogger Graph**-ikonet på "Skrivebordet" for å starte programmet.
3. Klikk på **Download** for å hente lagret måledata fra datalogger til pc. (Fig. 14)
4. Når overføringen er ferdig vises rutene "Save" (lagre) og "View" (vise).

Save (lagre) (Fig. 15)

Skriv inn filnavn og i hvilken mappe filen skal lagres. Klikk deretter på "Save" for å lagre. Filen lagres først i rec-format. Den kan senere lagres som: Tekstfil (**txt**), bitmap (**bmp**) eller excelfil (**xls**).

View (vise) (Fig. 16)


Klikk på **View** for å vise lagret data grafisk. Antall målinger som vises (her i eksempelet vises 382 stk.)

Lagrede måleresultater for temperatur og luftfuktighet (og duggpunkt) vises grafisk. Innstilte alarmgrenser vises også hvis Alarm er aktivert i ruten **LEDs flash...** (Fig. 17)

Før pekeren inn i diagrammet og dra den blå linjen til ønsket tid. Måleresultet for den tiden vises med rød tekst under diagrammet. I dette eksempelet vises: temperatur: 21,4 °C, duggpunkt (DP): 9,0 og luftfuktighet (RH): 45,2 %. (Fig. 18)

Hvis du vil se på lagret data for en spesiell tidsperiode kan zoomefunksjonen benyttes til det. Bruk da musepekeren for "Dra og slipp" i diagrammet for å forstørre det ønskede området.

Gå tilbake til normalvisning ved å klikke på **View > View All**.

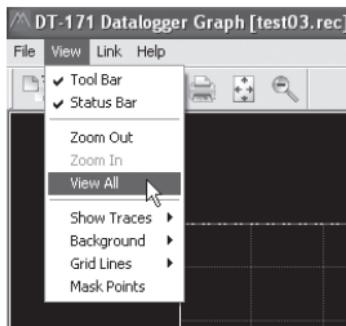

8. Stell og vedlikehold

Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre anlegget. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller slipende midler, da dette kan skade dekselet.

9. Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.



10. Spesifikasjoner

Relativ luftfuktighet (RH)

Måleområde	0–100 % RH
Repetisjonsnøyaktighet	± 0,2 % RH
Nøyaktighet (Fig. 19)**	± 3,0 % RH
Responstid	5 sekunder
Målestabilitet for lang tid	1 % RH/år

Temperatur

Måleområde	-40 til +70 °C (-40 til +158 °F)
Repetisjonsnøyaktighet	± 0,2 °C (± 0,4 °F)
Nøyaktighet (Fig. 20)**	± 1,0 °C (± 2,0 °F)
Responstid	20 sekunder

Duggpunkt

Nøyaktighet duggpunkt (Fig. 21)**	± 2,0 °C (± 4,0 °F) (ved 25°C, 40–100 % RH)
Måleintervall (justerbart)	Fra 2 sekunder til 24 timer
Brukstemperatur	-40 til +70 °C (-40 til +158 °F)

Batteri

Batteri	½AA/ER3 - 3,6 V (litium)
Batteriets levetid*	Ca. 1 år (ved 5 sekunders måleintervaller)

* Levetiden er avhengig av intervallene på oppdatering, temperaturen og luftfuktigheten, samt om Alarm er aktivert.

** Se diagram.

Lämpötila- ja kosteusloggeri, USB

Tuotenro 36-4208-1 Malli ST-171

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

1. Turvallisuus

- Älä altista tuotetta kemiallisille höyryille. Mittaustulos saattaa vääristyä.
- Tuotteessa on litiumparisto. Älä lataa, oikosulje, vahingoita tai pura paristoa. Älä altista sitä yli 100 °C:n lämpötilalle äläkä vie sitä jätteenpoltoon.
- Pariston sisältö ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Juottaminen pariston napoihin on kielletty.

2. Tuotekuvaus


- Lämpötila- ja kosteusloggeri, jossa on USB-liitäntä.
- Paristokäytöisen dataloggerin avulla voi seurata esim. ruokakellarin tai perustuksen ryömintätilan lämpötilaa ja kosteutta.
- Sijoita dataloggeri mittauspaikalle. Mittauksen jälkeen laite liitetään tietokoneen USB-porttiin tallentuneiden tietojen tarkastelua varten.
- Tallentaa jopa 16 000 mittaustulosta.
- Säädetettävä mittausväli: 2 sekuntia – 24 tuntia.
- Mittausalue: -40 °C ...+70 °C ja suhteellinen ilmankosteus 0 ... 100 % RH.
- Mukana paristo, ripustusklippi ja englanninkielinen ohjelmisto Windows 10:lle, Windows 7:lle (32-64-bit), Vistalle (32-64-bit) ja XP:lle (SP2).

3. Paristo

Paristo on syöttä vaihtaa 12 kuukauden välein tai ennen erityisen tärkeää lämpötilan tai ilmankosteuden mittautusta. Tallentuneet mittaustulokset säilyvät dataloggerissa, vaikka paristo loppuu. Vaihda paristo ja kytke laite USB-liittäntään. Tietokoneella on oltava Datalogger Graph -ohjelmisto tallentuneiden mittaustulosten siirtämiseen ja uuden mittauksen aloittamiseen. Älä jätä datalogeria USB-liittäntään pidemmäksi aikaa kuin tarpeellista. Laite käyttää silloin enemmän virtaa.

Pariston asettaminen

1. Poista suojuksesi varovasti ruuvitallalla.
2. Vedä mittausyksikkö ulos.
3. Aseta paristo paikoilleen napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
4. Paina mittausyksikkö takaisin suojukseen. Varmista, että suojuksesi on tiiviisti kiinni.

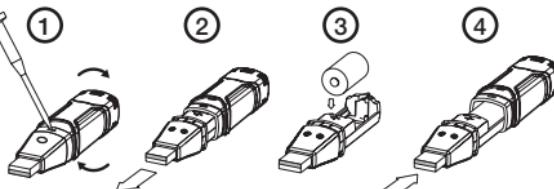

4. Asennus

Asenna ensin ohjelmisto

Asenna ohjelmisto mukana tulevalta **CD-levyltä** tai **lataa** asennustiedostot osoitteesta www.clasohlson.fi.

*Asennustiedostojen lataus: Etsi tuote (36-4208-1), valitse välilehti **Tuotteen tiedot ja ominaisuudet** ja lataa tiedosto **Ohjelmisto ja ajurit**. Kun tiedosto on ladattu, se pitää purkaa sopivalla ohjelmalla.*

*Esim. Win10: Etsi ladattu tiedosto Resurssienhallinnasta ja klikkaa tiedostoa hiiren oikealla painikkeella, valitse **Extract all** ja sitten **Extract**.*

1. Avaa levy/kansio ja asennustiedostot resurssienhallinnasta.
2. Napsauta **Setup.exe**.
3. Napsauta **Next** (Kuva 1, sivu 28).
4. Napsauta **Next** ja sitten **Install**.
5. Napsauta **Finish**, kun asennus on valmis. (Kuva 2).

USB-ajurien asentaminen

i Tietty käyttöjärjestelmät asentavat ajurit automaattisesti, mutta toisissa (esim. Win10) asennus täytyy tehdä manuaalisesti.

Automaattinen asennus:

1. Liitä dataloggeri USB-porttiin. Asennus käynnisty. Paina **Next**. (Kuva 3)
2. Valitse **Install the software automatically** ja paina **Next**. (Kuva 4)
3. Paina **Next**. (Kuva 5)
4. Paina **Finish**, kun asennus on valmis. (Kuva 6)

Manuaalinen asennus (esim. Win10):

1. Liitä dataloggeri USB-porttiin.
2. Etsi/valitse **Device Manager** ehtäväpalkin hakukentän kautta.
3. Valitse listaalta kohta **Other devices** ja paina hiiren oikealla painikkeella kohtaa **TempRH DataRecorder** ja valitse **Update driver** (Kuva 7).
4. Paina **Browse my computer for drivers** (Kuva 8).
5. Paina **Browse** ja etsi paikka, jossa asennustiedostot ovat (joko levyllä tai kansiossa, jonne lataosit ja purit tiedostot) (Kuva 9). Valitse kansio "Driver" ja paina sitten **OK**. (Kuva 10)
6. Paina **Next**. (Kuva 11)
7. Paina **Close**, kun ajurit on päivitetty. (Kuva 12)

i **Huom.!** Liitä dataloggeri jatkossa aina samaan USB-porttiin, johon se asennettiin.

5. Käyttö

1. Kun dataloggeri on liitetty USB-porttiin, avaa ohjelma kaksoisklikkaamalla työpöydän **Datalogger Graph -ikonia**. Aloitusnäyttö aukeaa.
2. Napsauta **Link > Logger Set** ja tee haluamasi asetukset: (Kuva 13)

Basic Settings (perusasetukset)

- **Current Time:** Tämänhetkinen kellonaika.
- **Manual/Instant:** Valitse **Instant**, jos haluat tietojen keräyksen alkavan heti, kun loggeri poistetaan USB-portista. Valitse **Manual**, jos haluat tietojen keräyksen alkavan myöhemmin.
- **Logger Name:** Anna laitteelle nimi, esim. paikan nimi, jonne laite sijoitetaan.
- **Sample Points:** Valitse mittauksien määrä (50–16000).
- **Sample Rate:** Valitse mittausväli (10 sekuntia – 24 tuntia).
- **LEDs Flash Cycle:** Valitse merkkivalojen vilkkumisväli (10, 20 tai 30 sekuntia).


Alarm Settings (hälytyksien asetukset)

Huom.! Hälytystasojen asetuksia voi tehdä vain, jos ruutu **LEDs flash... on valittu.**

- **LEDs flash for high and low alarm:** Aktivoi merkkivalo vilkkumaan, kun mittaustulos alittaa tai ylittää asetetun hälytysarvon. Huomaa, että aktivoitu merkkivalo kuluttaa virtaa ja vähentää pariston kestoa.
- **Temperature ja Humidity:** Aseta lämpötilan (**Temperature**) ja ilmankosteuden (**Humidity**) ylä- (**High**) ja ala- (**Low**) hälytysraja sekä mittausyksikkö (**Celsius** tai **Fahrenheit**).

Tallenna asetukset napsauttamalla **Setup**. **Huom.! Dataloggerin on oltava liitetty USB-porttiin, jotta asetusten tallentaminen onnistuu.** Napsauta **Default**, jos haluat palauttaa tehdasasetukset. Napsauta **Cancel**, jos haluat keskeyttää asennuksen.

6. Merkkivalot

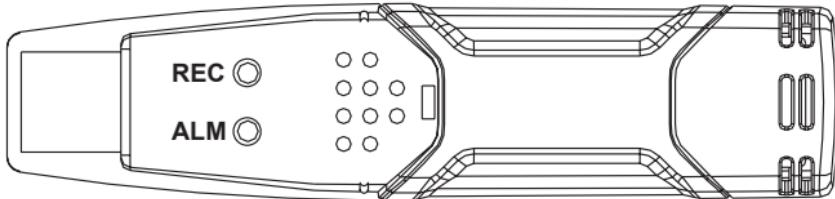

Huom.! Merkkivalojen vilkkumisvälin tehdasasetus on 10 sekuntia. Vilkkumisvälin saa muuttettua mukana tulleella Datalogger Graph -ohjelmistolla 10 sekunnista 20 tai 30 sekuntiin, jotta paristo ei kulu niin nopeasti. Merkkivalot vilkkuvat, kun hälytys aktivoituu. Toiminto voidaan sammuttaa mukana tulleella ohjelmistolla, jotta paristo ei kulu niin nopeasti.

Merkkivalot	Näyttö	Toiminto
REC ALM ○ ○	Mikään merkkivalo ei pala.	Paristo ei ole asetettu tai paristo on loppunut. Aseta/vaihda paristo.
REC ALM ● ○	<ol style="list-style-type: none"> Vihreä valo vilkkuu 10 sekunnin välein. (Mittaus on käynnissä, hälytys ei ole aktivoitu). Vihreä valo vilkkuu kaksi kertaa 10 sekunnin välein. (Manualinen käynnistys on aktivoitu ohjelmistossa, mutta datalogger ei ole päällä). 	<ol style="list-style-type: none"> Normaali käyttö. Paina dataloggerin keltaista painiketta, kunnes vihreä ja keltainen merkkivalo vilkkuvat kerran samanaikaisesti ja mittaus alkaa.
REC ALM ○ ●	<ol style="list-style-type: none"> Punainen valo vilkkuu 10 sekunnin välein. (Mittaus on käynnissä ja matalan ilmankosteuden (RH) hälytys on aktivoitu). Merkkivalo vilkkuu joka toinen kerta, jos sekä lämpötilan että ilmankosteuden hälytys on lauennut. Punainen valo vilkkuu kaksi kertaa 10 sekunnin välein. (Korkean ilmankosteuden (RH) hälytys on aktivoitu). Merkkivalo vilkkuu joka toinen kerta, jos sekä lämpötilan että ilmankosteuden hälytys on lauennut. Punainen valo vilkkuu 60 sekunnin välein. (Paristo on melko tyhjä.) 	<ol style="list-style-type: none"> Normaali käyttö. Normaali käyttö. Mittaus päättyy automaattisesti, kun paristo loppuu. Tallentuneet tiedot eivät katoa, vaikka paristo loppuu. Vaihda paristo, liitä dataloggeri tietokoneeseen ja siirrä tallentuneet mittaustulokset tietokoneelle. Datalogger Graph -ohjelmistoa tarvitaan mittaustulosten siirtämiseen ja uuden mittauksen käynnistämiseen dataloggerilla.

REC ALM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keltainen valo vilkkuu 10 sekunnin välein. (Mittaus on käynnissä ja matalan lämpötilan hälytys on aktivoitu). Merkkivalo vilkkuu joka toinen kerta, jos sekä lämpötilan että ilmankosteuden hälytys on lauennut. 2. Keltainen valo vilkkuu kaksi kertaa 10 sekunnin välein. (Korkean lämpötilan hälytys on aktivoitu). Merkkivalo vilkkuu joka toinen kerta, jos sekä lämpötilan että ilmankosteuden hälytys on lauennut. 3. Keltainen valo vilkkuu 60 sekunnin välein. (Dataloggerin muisti on täynnä). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normaali käyttö. 2. Normaali käyttö. 3. Siirrä mittaustulokset tietokoneelle.
--------------------	---	--

7. Mittaustulosten tarkastelu

Tietojen keräys

- A) Jos olet valinnut **Instant** kohdasta "Basic Settings", tietojen keräys alkaa heti, kun olet napsauttanut "SETUP".
- B) Jos olet valinnut **Manual** kohdasta "Basic Settings", dataloggeri on käynnistettävä manuaalisesti painamalla dataloggerin keltaista painiketta. molemmat merkkivalot vilkuvat kerran samanaikaisesti, kun dataloggeri käynnistytyy.

Huom.! Jos vihreä valo vilkkuu kaksi kertaa 10 sekunnin välein, manuaalinen käynnistys on aktivoitu ohjelmistossa, mutta dataloggeri ei ole päällä. Tiedot eivät tallennu tässä tilassa. Dataloggeri on käynnistettävä manuaalisesti painamalla keltaista painiketta.

Dataloggeri tallentaa mittaustuloksia niin monta kertaa kuin kohdassa "Sample Points" on määritelty. Vihreä merkkivalo "REC" vilkkuu kerran jokaisen mittauksen yhteydessä.

Tallentuneiden mittaustulosten siirtäminen dataloggerista tietokoneelle

1. Liitä dataloggeri samaan USB-porttiin, johon laite oli liitetty asennuksen aikana.
2. Käynnistä ohjelmisto kaksoisnapsauttamalla työpöydän **Datalogger Graph**-kuvaketta.
3. Lataa tallentuneet mittaustulokset dataloggerista tietokoneelle napsauttamalla **Download**. (Kuva 14)
4. Kun siirto on valmis, näytölle ilmestyytä ikkunat "Save" (tallenna) ja "View" (näytä).

Save (tallenna) (Kuva 15)

Anna tiedostolle nimi ja valitse, mihin kansioon tiedosto tallennetaan. Tallenna napsauttamalla "Save". Tiedosto tallentuu ensin rec-muodossa. Tallennettu tiedosto voidaan tallentaa uudestaan tekstitiedostona (**txt**), bitmap-tiedostona (**bmp**) tai excel-tiedostona (**xls**).

View (näytä) (Kuva 16)

Näytä tallennetut tiedot graafisesti napsauttamalla **View**. Tästä näet mittaustulosten määrän (esimerkissä 382 mittaustulosta).


Lämpötilan ja ilmankosteuden (sekä kastepisteen) tallennetut mittaustulokset näytetään graafisesti.

Myös asennetut hälytysrajat näytetään, jos hälytys on aktivoitu ruudussa **LEDs flash...** (Kuva 17)

Vie osoitin kaavioon ja vedä sininen viiva haluttuun aikaan. Kyseisen ajan mittaustulokset näkyvät punaisena tekstinä kaavion alapuolella. Esimerkissä lämpötila on 21,4 °C, kastepiste (DP) 9,0 ja ilmankosteus (RH) 45,2 %. (Kuva 18)

Käytä zoom-toimintoa, jos haluat tarkastella tallennettuja tietoja tietyltä ajalta. Suureenna haluamasi ajankohta vetämällä ja pudottamalla hiirellä.

Palaan normaalina näyttöön napsauttamalla **View > View All**.

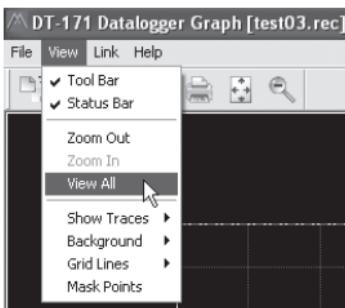

8. Huolto ja ylläpito

Käytä puhdistamiseen pehmeää ja kuivaa liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bensiiniä tai hiovia aineita. Ne voivat vahingoittaa kuorta.

9. Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-alueita. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrättäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käytämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



10. Tekniset tiedot

Suhteellinen ilmankosteus (RH)

Mittausalue	0–100 % RH
Toistotarkkuus	± 0,2 % RH
Tarkkuus (Kuva 19)**	± 3,0 % RH
Reaktioaika	5 sekuntia
Pitkän aikavälin mittaustarkkuus	1 % RH / vuosi

Lämpötila

Mittausalue	–40 ... +70 °C (–40 ... +158 °F)
Toistotarkkuus	± 0,2 °C (± 0,4 °F)
Tarkkuus (Kuva 20)**	± 1,0 °C (± 2,0 °F)
Reaktioaika	20 sekuntia

Kastepiste




Kastepisteen tarkkuus (Kuva 21)**	± 2,0 °C (± 4,0 °F) (25°C:ssa, 40–100 % RH)
Mittausväli	2 sekuntia – 24 tuntia
Käyttölämpötila	–40 ... +70 °C (–40 ... +158 °F)

Paristo

Paristo	½AA/ER3 - 3,6 V (litium)
Pariston kesto*	1 vuosi (5 sekunnin mittausväillä)

* Kestoon vaikuttaa mittausväli, ympäristön lämpötila ja kosteus sekä hälytyksen aktivointi.

** Katso kaaviot.

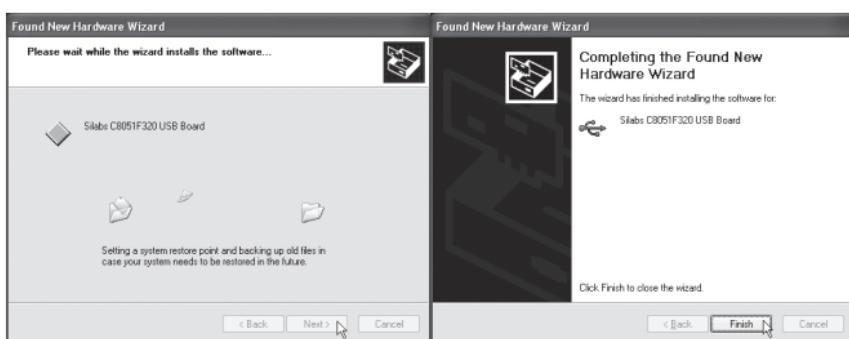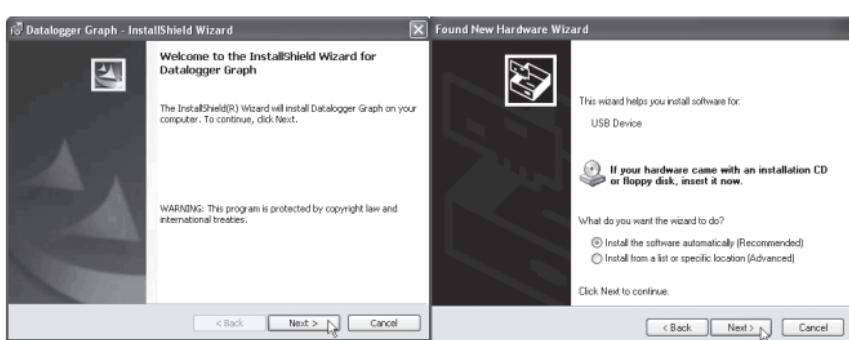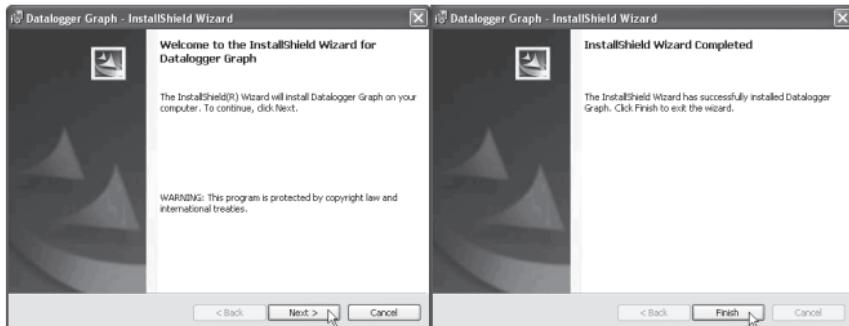

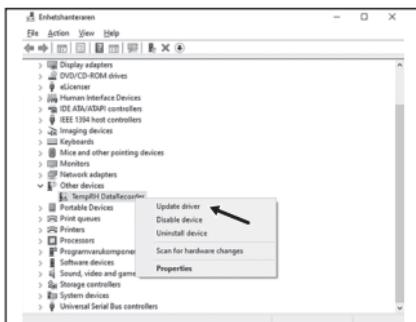


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

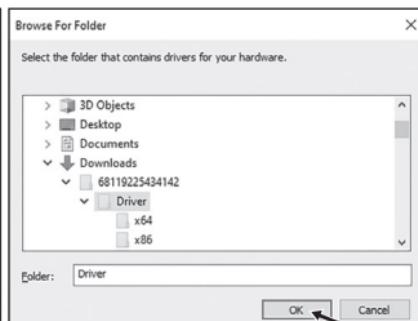


Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

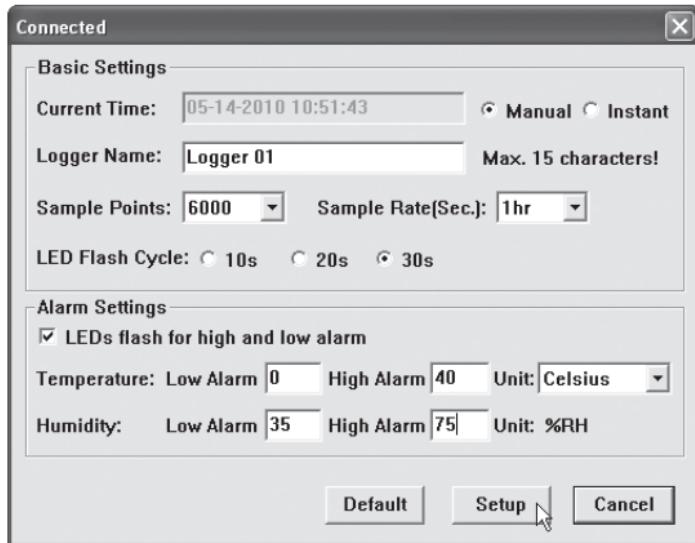


Fig. (13)

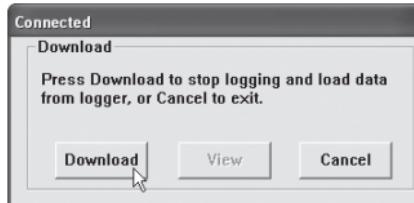


Fig. (14)

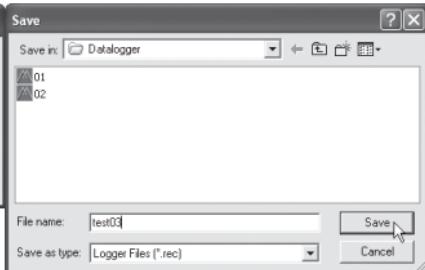


Fig. (15)

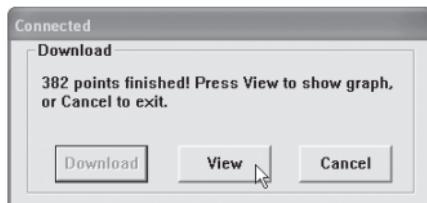


Fig. (16)

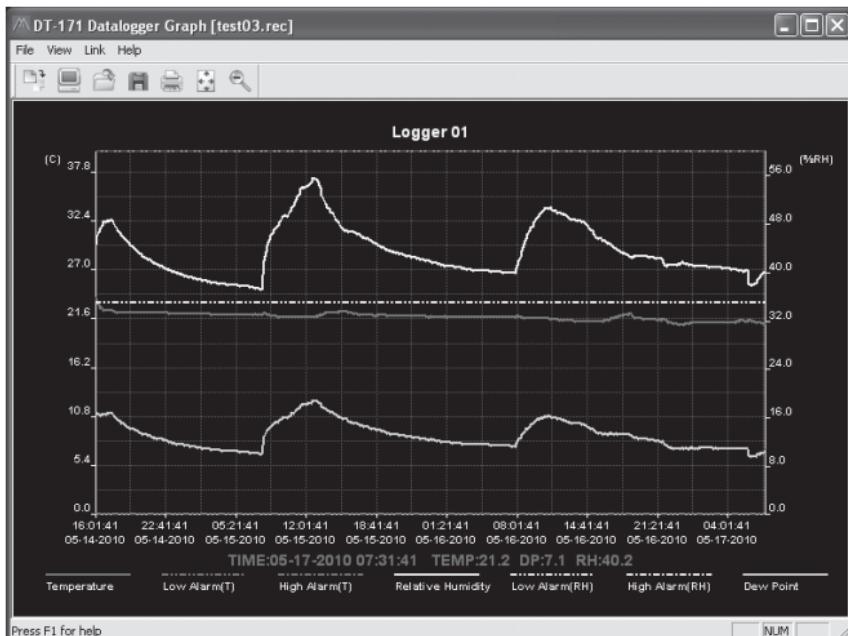


Fig. (17)

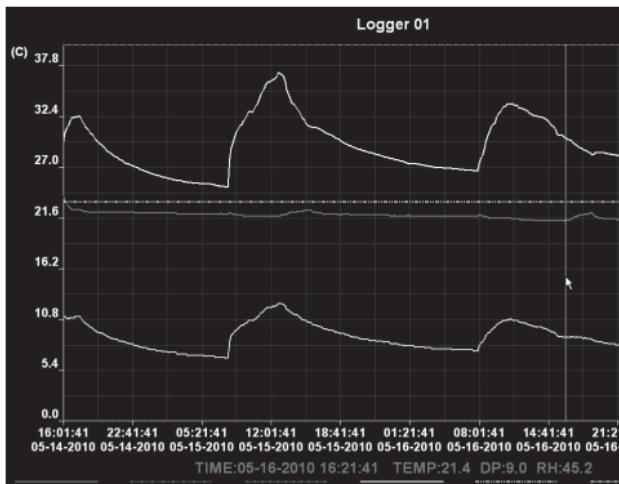


Fig. (18)

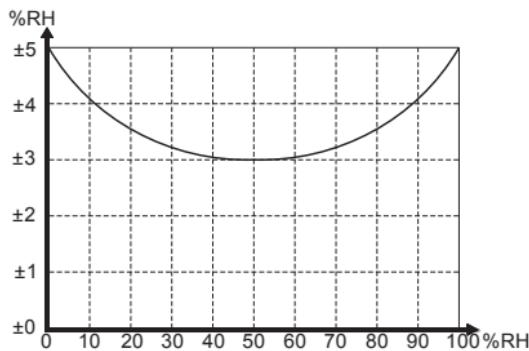


Fig. (19) Relative Humidity Accuracy

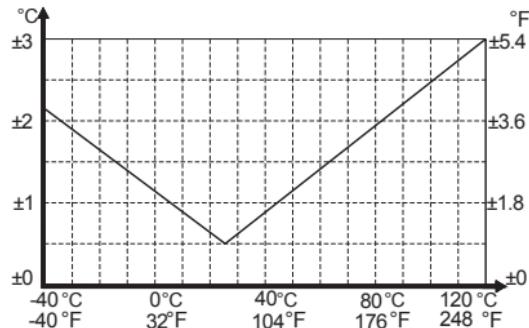


Fig. (20) Temperature Accuracy

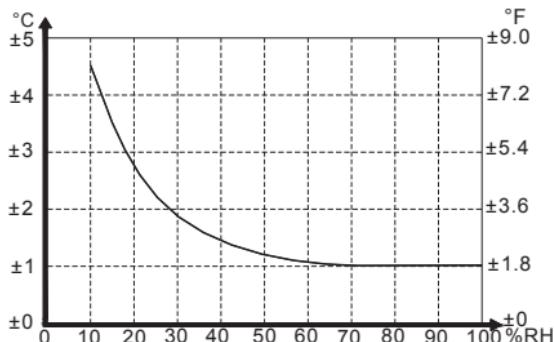


Fig. (21) Dew Point Accuracy (at 25°C)



Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.claohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

United Kingdom

Internet www.clasohlson.co.uk